



PENGAJUAN SINOPSIS MAKALAH

NAMA : JULIANTO SINAGA
NIS : 02019/T-I
BIDANG KEAHLIAN : TEKNIKA
PROGRAM DIKLAT : DIKLAT PELAUT- I

Mengajukan Sinopsis Makalah sebagai berikut

A. Judul

PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA MENINGKATKAN KINERJA
MESIN INDUK MT. GAS CRUSADER

B. Masalah Pokok

1. Sistem pendingin air tawar bekerja kurang optimal.
2. Tidak terlaksananya perawatan sesuai Planned Maintenance System (PMS)

C. Pendekatan Pemecahan Masalah

1. Melakukan perawatan pada sea chest dan instalasi pipa pendingin secara rutin
2. Melaksanakan perawatan sesuai Planed Maintenance System (PMS) secara rutin.

Menyetujui :

Jakarta, November 2023

Dosen Pembimbing I

P. Dwikora Simanjuntak, M.M
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19640906 199903 1 001

Dosen Pembimbing II

Agus Leonard Togatorop, M.Si
Penata (III/c)

NIP. 19840815 200712 1 002

Penulis

Julianto Sinaga
NIS : 02019/T-I

Ka. Div. Pengembangan Usaha

Capt. Suhartini, S.SiT., M.M., M.MTr








Penata TK. I (III/d)
NIP. 19800307 200502 2 002


SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
PROGRAM DIKLAT PELAUT - I

Judul Makalah : PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA
 MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK MT. GAS CRUSADER

Dosen Pembimbing I : P.Dwikora Simanjuntak, M.M

Bimbingan I :

| No. | Tanggal | Uraian | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------|---|---|
| 1 | 02/11/2023 | Sinopsis → Penentuan masalah → Judul |  |
| 2 | 03/11/2023 | Bab I & lanjut Bab II |  |
| 3 | 06/11/2023 | Bab II perbaiki dan lanjut Bab III |  |
| 4 | 07/11/2023 | Perbaiki Bab III & lanjut ke Bab IV |  |
| 5 | 09/11-2023 | Perbaiki Bab III & Bab IV |  |
| 6 | 10/11-2023 | - Lengkapi Bab I & Bab IV - Lengkapi gambar pendukung - Siapkan PPT. & Uraian makalah |  |
| 7 | 13/11-2023 | - Siapkan PPT. dan lengkapi gambar² - Sistem - Siap & di ujikan |  |
| | | | |
| | | | |


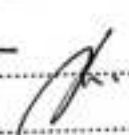





Catatan : - Siap & di ujikan 

SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
PROGRAM DIKLAT PELAUT - I

Judul Makalah : PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK MT.GAS CRUSADER

Dosen Pembimbing II : Agus Leonard Togatorop, M.Si

Bimbingan II :

| No. | Tanggal | Uraian | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|-----------|--|---|
| 1. | 2 NOV 23 | - Pengantar Sinopsis - Silakan dimulai Bab I. |  |
| 2. | 4 NOV.23 | - Pengantar Bab I, perbaiki latar belakang - lanjutkan Bab II. |  |
| 3. | 7 NOV 23 | - Pengantar Bab II, perbaiki & lengkapi tujuan teori dan Metodologi Bab II. |  |
| 4. | 8 NOV 23 | - Perbaiki Bab III Analisis dan Metodologi Bab III. lanjutkan Bab IV |  |
| 5. | 9 NOV 23 | - Pengantar Bab IV. - Analisis hasil penelitian & kesimpulan umum |  |
| 6. | 11 NOV.23 | - Cek kembali Daftar Pustaka. - Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar |  |
| 7. | 13 NOV 23 | - Siap untuk di uji makalah. |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Catatan : Ace untuk di ujikan makalahnya.

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**MAKALAH
PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA
MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK
MT. GAS CRUSADER**

Oleh :

JULIANTO SINAGA

NIS : 02019 / T-I

**PROGRAM PENDIDIKAN DIKLAT PELAUT I TEKNIKA
JAKARTA**

2023

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



**MAKALAH
PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA
MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK
MT. GAS CRUSADER**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Pro Oleh :**

Oleh :

JULIANTO SINAGA

NIS : 02019 / T-I

**PROGRAM PENDIDIKAN DIKLAT PELAUT I TEKNIKA
JAKARTA**

2023


**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGANSDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



TANDA PERSETUJUAN KARYA ILMIAH TERAPAN


Nama : JULIANTO SINAGA
NIS : 02019 / T-I
Program Pendidikan : Diklat Pelaut – I
Jurusan : TEKNIKA
Judul : PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA
MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK MT. GAS
CRUSADER

Pembimbing I


P. Dwikora Simanjuntak, M.M
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19640906 199903 1 001


Jakarta, November 2023

Pembimbing II


Agus Leonard Togatorop, M.Si
Penata (III/d)
NIP. 19840815 200712 1 002

Mengetahui :

Ketua Jurusan Teknika


Dr. Markus Yando, S.Si.T., M.M.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19800605 200812 1 001 P 08415

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN**



TANDA PENGESAHAN KARYA ILMIAH TERAPAN

Nama : JULIANTO SINAGA
NIS : 02019 / T-I
Program Pendidikan : Diklat Pelaut – I
Jurusan : TEKNIKA
Judul : PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA
MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK MT. GAS
CRUSADER

Jakarta, November 2023

Penguji I

R. Herlan Guntoro, M.M
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP.19680831 200212 1 001

Penguji II

Dr. April Gunawan, S.Si., M.M
Penata (III/d)
NIP.19720413 199803 1 005

Penguji III

Mohamad Ridwan, S.Si.T., M.M
Penata TK.I (III/c)
NIP.19780707 200912 1 005

Mengetahui :

Ketua Jurusan Teknika

Dr. Markus Yando, S.Si.T., M.M.
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19800605 200812 1 001 P 08415

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Kehendak-Nya dapat menyelesaikan Karya Ilmiah Terapan ini tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diharapkan. Pada penulisan Karya Ilmiah Terapan ini Penulis mengambil Judul : **“PERAWATAN SISTEM AIR TAWAR GUNA MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK MT. GAS CRUSADER”**.

Dalam penyusunan Karya Ilmiah Terapan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. H. Ahmad Wahid, S.T., M.T, M.Mar.Eng., selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
2. Capt. Suhartini, S.SiT., M.M., M.MTr., selaku Kepala Divisi Pengembangan Usaha Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.
3. Markus Yando, S.SiT., M.M., M.Mtr, selaku Ketua Jurusan Teknik.
4. P.Dwikora Simanjuntak, M.M, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membimbing proses penulisan makalah ini.
5. Agus Leonard Togatorop, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membimbing proses penulisan makalah ini.
6. Seluruh Dosen dan staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini.
7. Franky R Silalahi selaku teman terbaik saya yang telah memberikan dukungannya selama penulisan makalah ini.
8. Teristimewa kepada Istriku Emy Purba, Anak-anakku, orangtuaku dan seluruh saudara yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulisan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Karya Ilmiah Terapan ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi bahasa, susunan kalimat, maupun cara penulisan serta pembahasan materi akibat keterbatasan penulis dalam menguasai materi, waktu dan data-data yang diperoleh. Untuk penulis senantiasa menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Karya Ilmiah ini.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua, hingga penulisan Karya Ilmiah Terapan ini bisa bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan dan khususnya bagi penulis sendiri.

Jakarta, November 2023



JULIANTO SINAGA

NIS. 02019/T-I

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH TERAPAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KARYA ILMIAH TERAPAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH..... | 1 |
| B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH | 2 |
| C. TUJUAN DAN MANFAAT..... | 3 |
| D. METODOLOGI PENELITIAN..... | 4 |
| E. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN | 5 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 5 |
| BAB II..... | 7 |
| LANDASAN TEORI..... | 7 |
| A. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| B. KERANGKA PEMIKIRAN | 16 |
| BAB III | 17 |
| ANALISA DAN PEMBAHASAN | 17 |
| A. DESKRIPSI DATA..... | 17 |
| B. ANALISIS DATA..... | 18 |
| C. PEMECAHAN MASALAH..... | 24 |
| BAB IV | 33 |
| PENUTUPAN..... | 33 |
| A. KESIMPULAN | 33 |
| B. SARAN..... | 33 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 35 |
| LAMPIRAN..... | 36 |
| DAFTAR ISTILAH | 44 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Ship Particular | 36 |
| Lampiran 2 | Crew List | 37 |
| Lampiran 3 | Plate Cooler Kotor | 38 |
| Lampiran 4 | Pemasangan Plate Cooler | 39 |
| Lampiran 5 | Kebocoran Pipa Pendingin | 40 |
| Lampiran 6 | Perbaikan Pipa Pendingin | 41 |
| Lampiran 7 | Perawatan Sea Chest | 42 |
| Lampiran 8 | Pemasangan Zinc Anode pada Sea Chest..... | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa sekarang kebanyakan kapal menggunakan motor diesel baik untuk mesin penggerak utama maupun untuk mesin bantu. Pada umumnya motor diesel menggunakan sistem pendingin air. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kinerja mesin agar tetap optimal. Agar motor diesel terpelihara dari tegangan panas dan tegangan mekanis dalam batas-batas yang dapat diterima maka panas yang timbul dari hasil pembakaran harus dapat dikendalikan. Keadaan ini hanya bisa diatasi dengan cara mengedarkan media pendingin dalam jumlah yang tepat ke seluruh komponen motor.

Sistem pendingin pada motor diesel, dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pendinginan tertutup dan sistem pendinginan terbuka. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada bahan karena pemanasan berlebihan yang dapat mengakibatkan turunnya daya pada mesin itu. Di kapal penulis menggunakan sistem pendingin tertutup. Tidak adanya perawatan terhadap air pendingin mesin induk dan pesawat bantu lainnya dapat berakibat fatal dan serius. Guna menjaga lancarnya air yang keluar dari sistem pendingin, maka perlu dilakukan perhatian yang serius misalnya bagian mesin yang didinginkan, pipa pendingin, pompa air laut, *sea chest* dan sebagainya.

Sistem pendingin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga performa mesin induk, dimana fungsi dari sistem pendingin tersebut yaitu menjaga temperatur mesin induk pada batas yang diijinkan. Apabila sistem pendingin mesin induk bermasalah atau tidak berfungsi dengan baik maka dapat menyebabkan mesin induk *overheating*. Dengan demikian performa mesin induk akan menurun sehingga operasional kapal tidak berjalan lancar.

Kejadian yang penulis pernah alami saat kapal dalam perjalanan, kapal dalam keadaan normal tanpa ada kerusakan atau kendala yang menghambat operasional kapal. Satu jam sebelum sampai ke pelabuhan tujuan tiba-tiba putaran mesin induk turun. Kemudian penulis mengecek mesin induk dan didapati ternyata tekanan pompa air laut pendingin yang masuk ke Cooler turun hingga 2.0 bar dari batas normalnya 3.5 bar, sehingga menyebabkan suhu pendingin air tawar mesin induk naik mencapai 95°C dimana pada suhu normalnya untuk suhu pendingin FW main engine 75°C sampai 85°C. Kenaikan

temperatur ini menyebabkan alarm *control thermo switch* berbunyi atau alarm peringatan.

Akibat dari permasalahan di atas operasi kapal mengalami keterlambatan dan kapal mendapat komplain dari pihak pencharter. Untuk mengatasi masalah tersebut maka masinis jaga melakukan pemeriksaan pada pompa secara menyeluruh, saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan sampah sampah atau teritip di dalam saringan air laut juga diketahui bahwa umur pompa sudah tua sehingga tidak dapat bekerja secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian melalui makalah yang berjudul : “PERAWATAN SISTEM PENDINGIN AIR TAWAR GUNA MENINGKATKAN KINERJA MESIN INDUK MT. GAS CRUSADER”

B. IDENTIFIKASI, BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Untuk menjaga kinerja sistem pendingin air tawar, perlu dilakukan perawatan secara rutin. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Sistem pendingin air tawar tidak bekerja secara optimal
- b. Belum terlaksananya perawatan sesuai *Planned Maintenance System (PMS)*
- c. Menurunnya tekanan pompa pendingin air laut
- d. Suhu air tawar untuk pendinginan tinggi di atas batas normal
- e. Tersumbatnya pipa pendingin air laut

2. Batasan Masalah

Oleh karena luasnya pembahasan mengenai permasalahan yang terjadi pada pompa pendingin air laut, maka agar pembahasannya lebih fokus penulis membatasi pembahasan makalah ini hanya pada masalah yang menjadi prioritas, yaitu membahas tentang :

- a. Sistem pendingin air tawar tidak bekerja secara optimal
- b. Belum terlaksananya perawatan sesuai *Planned Maintenance System (PMS)*

3. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dicarikan solusi pemecahannya maka penulis perlu merumuskan masalah yang terjadi. Berdasarkan uraian identifikasi dan batasan masalah yang tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Mengapa sistem pendingin air tawar tidak bekerja secara optimal ?
- b. Mengapa perawatan belum terlaksana sesuai *Planned Maintenance System (PMS)* ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan penyebab sistem pendingin air tawar tidak bekerja secara optimal dan mencari alternatif pemecahan masalahnya.
- b. Untuk menganalisis penyebab perawatan belum terlaksana sesuai *Planned Maintenance System (PMS)* dan mencari alternatif pemecahan masalahnya.

2. Manfaat Karya Ilmiah Terapan

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi studi manajemen perawatan sistem pendingin, dengan cara mencermati karakteristik yang khas serta untuk mendorong melakukan penelitian tentang perawatan sistem pendingin air laut dengan cara pandang yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada rekan-rekan seprofesi, agar bila mendapat masalah yang sama dapat digunakan sebagai acuan sebagai upaya pemecahannya, dalam mengatasi akibat yang ditimbulkan dari pompa pendingin air laut.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini diantaranya yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan makalah ini adalah menggunakan metode deskripsi kualitatif dimana dalam menemukan kebenaran yang obyektif dari suatu permasalahan yang melalui penguraian dan penjelasan pemecahan permasalahan melalui tugas-tugas pada setiap bagian dan pelaksanaannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membuat makalah ini, Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Teknik Observasi (Berupa Pengamatan)

Data-data diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan sehingga ditemukan masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan sistem pendingin air tawar mesin induk.

b. Studi Dokumentasi

Data-data diambil dari dokumen-dokumen yang ada di atas kapal seperti *ship particular, manual book, maintenance record* dan lain-lain.

c. Studi Kepustakaan

Data-data diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul makalah dan identifikasi masalah yang ada dan literatur-literatur ilmiah dari berbagai sumber internet maupun di perpustakaan STIP.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penyusunan makalah ini yaitu sistem pendingin air tawar mesin induk di atas kapal MT. GAS CRUSADER dengan objek / variable penurunan performa.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pengambilan Teknik Analisis Data yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan makalah ini adalah analisis data akan akar permasalahan yang diuraikan/dibahas berdasarkan data dari pengalaman maupun dari buku- buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

E. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dalam penyusunan makalah ini dilakukan saat penulis bekerja di atas kapal MT. GAS CRUSADER sebagai Second Engineer dalam kurun waktu tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 07 September 2023.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada sistem pendingin air tawar mesin induk (*main Engine*) di atas kapal MT. GAS CRUSADER dengan alur pelayaran Balikpapan - Kupang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan makalah ini disajikan sesuai dengan sistematika penulisan makalah yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penulisan makalah yang dianjurkan oleh STIP Jakarta. Dengan sistematika yang ada maka diharapkan untuk mempermudah penulisan makalah ini secara benar dan terperinci. Makalah ini terbagi dalam 4 (empat) bab sesuai dengan urutan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan pendahuluan yang mengutarakan latar belakang, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisa data-data yang didapat melalui buku-buku sebagai referensi untuk mendapatkan informasi dan juga sebagai tinjauan pustaka. Pada landasan teori ini juga terdapat kerangka pemikiran yang merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang diambil dari lapangan berupa fakta-fakta yang terjadi selama penulis bekerja di atas kapal MT. GAS CRUSADER. Dengan digambarkan dalam deskripsi data, kemudian dianalisis mengenai permasalahan yang terjadi dan menjabarkan pemecahan dari permasalahan tersebut sehingga permasalahan yang sama tidak terjadi lagi dengan kata lain menawarkan solusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan penutup yang mengemukakan kesimpulan dari perumusan masalah yang dibahas dan saran yang berasal dari evaluasi pemecahan masalah yang dibahas didalam penulisan makalah ini dan merupakan masukan untuk perbaikan yang akan dicapai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan teori-teori dan istilah-istilah yang berhubungan dan mendukung dari pembahasan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada masalah ini yang bersumber dari referensi buku-buku pustaka yang terkait.

1. Perawatan

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang (2011) dalam bukunya “*Production Management*” perawatan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Perawatan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan agar dapat melakukan kegiatan operasional dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

Perawatan terencana (PMS) adalah sistem perawatan yang dilakukan secara terencana untuk perawatan pesawat-pesawat permesinan dan peralatan lainnya di kapal secara terencana dan berkesinambungan, menurut petunjuk maker masing-masing agar dapat menghindari terjadinya kerusakan (*breakdown*) yang dapat menghambat kelancaran operasional kapal.

Kegiatan perawatan terencana bertujuan untuk mengurangi kemungkinan cepat rusak, supaya kondisi mesin selalu siap pakai. Terdapat dua cara perawatan terencana, pertama melakukan *patrol/regular planned maintenance inspection* yaitu kegiatan perawatan yang dilaksanakan dengan cara memeriksa setiap bagian mesin induk secara detail dan berurutan sesuai dengan *schedule*. Kedua *mayor overhaul* yaitu kegiatan perawatan yang dilaksanakan dengan mengadakan pembongkaran menyeluruh dan penelitian terhadap mesin, serta melakukan penggantian suku cadang yang sesuai dengan spesifikasinya.

a. Yang dimaksud dengan perawatan terencana / *Planned Maintenance System (PMS)* seperti :

- 1) Perawatan setiap hari (*daily maintenance*)
- 2) Perawatan setiap minggu (*weekly maintenance*)

- 3) Perawatan setiap bulan (*monthly maintenance*)
 - 4) Perawatan setiap 6 bulan (*semi annual maintenance*)
 - 5) Perawatan tahunan/*dock* (*annually maintenance*)
- b. Keuntungan perawatan terencana yang dilaksanakan dengan baik dan benar, antara lain :
- 1) Memperpanjang waktu kerja (*lifetime*) unit pesawat penggerak utama atau mesin induk dan pesawat bantu seperti pompa pendingin air laut.
 - 2) Kondisi material pada pesawat penggerak utama atau mesin induk dapat dipantau setiap saat oleh setiap pengawas atau personil di darat, hanya dengan melihat laporan administrasi perawatan.
 - 3) Dengan tersedianya suku cadang yang cukup, maka pada saat ada perawatan dan perbaikan tidak kehilangan waktu operasional (*downtime*).
 - 4) Operasi kapal lancar dengan memberikan rasa aman dan tenang pikiran, kepada semua personil kapal dan manajemen darat bahwa mesin induk dan permesinan lainnya bekerja secara optimal, normal dan terkontrol dengan benar.
 - 5) Walaupun biaya perawatan sangat besar, namun semuanya itu dapat diperhitungkan (*accountable*) sesuai dengan anggaran biayaan perawatan, paling sedikit ada penghematan biaya.
- c. Untuk memudahkan pelaksanaan perawatan, maka kegiatan perawatan yang dilakukan sebaiknya berdasarkan :
- 1) Sistem perintah kerja atau *work order system* merupakan kegiatan Perawatan yang dilaksanakan berdasarkan pesanan dari kepala kerja pada bagian mesin. *Work order* atau perintah kerja memuat tentang :
 - a) Apa yang harus dikerjakan.
 - b) Siapa yang mengerjakan dan bertanggung jawab.
 - c) Alat-alat yang dibutuhkan serta macamnya.
 - d) Suku cadang yang dibutuhkan.
 - 2) Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan perawatan tersebut dan kapan waktu penyelesaiannya. *Checklist system* merupakan daftar atau *schedule* yang telah dibuat untuk melakukan kegiatan perawatandengan cara pemeriksaan terhadap setiap mesin secara berkala.

- 3) Rencana kerja bulanan (*monthly maintenance*) atau 3 bulanan (*quarterly maintenance*), yaitu kegiatan maintenance yang dilaksanakan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan catatan sejarah mesin, misalnya kapan suatu mesin harus dirawat atau diperbaiki.

2. Sistem Pendingin

a. Defenisi Pendingin Secara Umum

Menurut Arismunandar, W dan Kuichi Tsuda, (2010:37) bahwa pendingin adalah suatu media yang berfungsi untuk menyerap panas. Panas tersebut di dapat dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam cylinder. Di dalam sistem pendingin terdapat beberapa komponen yang bekerja secara berhubungan antara lain : *cooler*, pompa sirkulasi air tawar, saringan pada air laut dan *sea chest*. Apabila salah satu komponen tersebut mengalami gangguan, maka akan berakibat pada kurang maksimalnya hasil pendinginan terhadap motor induk. Air pendingin dalam fungsinya sangat vital dalam menjaga kelancaran pengoperasian motor induk.

b. Macam-macam Sistem Pendingin

Pada umumnya di kapal-kapal niaga ada 2 (dua) cara untuk mendinginkan mesin utama maupun motor bantunya, yaitu :

1) Sistem Pendingin Tidak Langsung (Tertutup)

Sistem pendinginan tidak langsung menggunakan dua media pendingin, yang digunakan adalah air tawar dan air laut. Air tawar dipergunakan untuk mendinginkan bagian-bagian motor, sedangkan air laut digunakan untuk mendinginkan air tawar, setelah itu air laut langsung dibuang keluar kapal dan air tawar bersirkulasi dalam siklus tertutup. Sistem pendinginan ini mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dan dapat mendinginkan bagian-bagian motor secara merata.

Sistem pendinginan tidak langsung ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada sistem pendinginan langsung dan dapat mendinginkan secara merata. Keuntungan lain yang didapat dari sistem pendingin ini adalah kecilnya resiko terjadinya karat.

Kerugian sistem pendinginan tidak langsung adalah terlalu banyak menggunakan ruangan untuk penempatan alat-alat utamanya, sehingga

konstruksi menjadi rumit. Daya yang dipergunakan untuk mensirkulasikan air pendingin lebih besar, karena sistem ini menggunakan banyak pompa sirkulasi.

Beberapa komponen yang sering dipakai dalam sistem pendinginan tidak langsung (pendinginan tertutup) diantaranya sebagai berikut :

a) Sea chest, hubungan ke laut

Kotak laut (Sea chest) adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan air laut yang menempel pada sisi dalam dari pelat kulit kapal yang berada di bawah permukaan air di pergunakan untuk mengalirkan air laut ke dalam kapal sehingga kebutuhan sistem air laut (sea water system) dapat dipenuhi. Pada kapal-kapal yang berukuran besar, menengah maupun kecil dengan sistem instalasi permesinan dari mesin induk seluruhnya terletak di dalam kamar mesin. Pada kapal bawah air menurut peraturan dari biro klasifikasi harus dipasang suatu bagian konstruksi yang disebut Sea Chest. Karena dari sea chest inilah kebutuhan air laut dalam kapal dapat dipenuhi.

Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 1996 Vol.III sec.11.1 dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya 2 *sea chest* harus ada. Bilamana mungkin *sea chest* diletakkan serendah mungkin pada masing-masing sisi kapal. Untuk daerah pelayaran yang dangkal, disarankan bahwa harus terdapat sisi pengisapan air laut yang lebih tinggi, untuk mencegah terhisapnya lumpur atau pasir yang ada di perairan dangkal tersebut.

Sebagai lubang pengisapan air laut *sea chest* ditempatkan berdekatan dengan kamar mesin, karena segala sistem yang memerlukan pendinginan berada dalam kamar mesin. Misalnya mesin induk, mesin bantu, pompa-pompa, ketel uap, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan air laut yang dapat mencukupi kebutuhan pendinginan mesin kapal, maka perlu dipikirkan tempatnya untuk pemasangan *sea chest* agar tujuan utama dari sistem pendingin air laut dapat tercapai. Kerena baik buruknya kinerja pendingin salah satunya tergantung dari suplai air laut yang dihisap melalui lubang

sea chest yang sesuai dengan kebut

uhan. Pada sebuah kapal umumnya mempunyai minimal 2 (dua) buah *sea chest* terpasang pada lambung kiri dan kanan kapal tepatnya di dasar lambung kapal dan di samping lambung kapal dibawah air, karena mengingat bervariasinya kedalaman perairan yang dilewati.

Pemasangan pada dua tempat yang berbeda ini dimaksudkan agar kinerja *sea chest* sebagai lubang pengisapan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan fungsinya. Bila kapal berlayar dilaut yang dalam maka dipakai *sea chest* yang terletak di dasar kapal, sebab kemungkinan terjadinya kotoran, lumpur yang teraduk-aduk akibat gerakan baling-baling kapal tidak akan terjadi dan pada keadaan seperti ini *sea chest* samping tidak dipergunakan. Jika kapal berlayar diperairan yang dangkal dan kemungkinan terjadinya kotoran, lumpur atau pasir yang teraduk-aduk karena gerakan baling-baling kapal yang mungkin dapat masuk ke lubang *sea chest* dasar maka *sea chest* samping yang dipakai sedangkan *sea chest* bawah ditutup.

Dalam penentuan peletakan *sea chest* harus dipertimbangkan bahwa *sea chest* masih berfungsi sebagai lubang pengisapan air laut dengan baik, walaupun kondisi kapal miring dari keadaan vertikal *sea chest* masih tetap bekerja dengan baik dan tidak mengisap udara.

b) Katup

Katup *sea chest* dipasang sedemikian hingga sehingga dapat dioperasikan dari atas plat lantai (*floor plates*). Pipa tekan untuk sistem pendingin air laut dipasang suatu katup *shut off* pada *shell plating*.

c) Saringan

Sisi hisap pompa air laut dipasang saringan, yang diatur sehingga dapat dibersihkan selama pompa beroperasi. Bilamana air pendingin dihisap oleh corong yang dipasang dengan penyaringnya, maka pemasangan saringan dapat diabaikan.

d) Pompa

Pompa air laut berfungsi untuk menghisap air laut dan menekan air ke dalam sistem, selanjutnya disirkulasikan agar dapat melakukan pendinginan. Pada umumnya motor di kapal menggunakan pompa air laut jenis sentrifugal (sebagaimana telah dijelaskan di atas), yang digerakkan dengan perantara puli (belt), sehingga poros pompa akan berputar dengan arah yang sama. Motor jenis ini biasanya menggunakan jenis pompa torak dan pemasangan pompa tidak boleh lebih tinggi dari tangki persediaan air, tetapi pompa harus lebih rendah dari permukaan air di dalam tangki, sehingga air laut dapat masuk ke ujung pipa hisap.

e) Pendingin Minyak Pelumas (Oil Cooler)

Minyak pelumas adalah suatu media yang berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian mesin yang bergesekan dan bersirkulasi di dalam sistem pelumasan di dalam motor. Tempat pertukaran panas menggunakan jenis pipa (*shell and tube*) untuk pertukaran panas dengan air sebagai media pendingin dimana di dalamnya terdapat pipa-pipa tembaga yang dialiri air laut sebagai media pendinginnya, sedangkan di sekeliling pipa-pipa mengalir minyak pelumas yang didinginkan. (Maneen, P. Van, 1983)

f) Pipa air pendingin

Saluran air pendingin biasanya menggunakan pipa yang terbuat dari baja, dan bagian di dalamnya digalvanisasi. pipa ini dilalui air pendingin, dimana aliran dan kecepatan sesuai dengan luas penampang pipa untuk kebutuhan pendinginan.

2) Sistem Pendingin Langsung

Sistem pendinginan langsung adalah sistem pendinginan yang menggunakan satu media pendingin saja yakni dengan media pendingin air laut. Proses pendinginannya dengan cara air laut diambil dari katup *Kingstone* melalui filter dengan pompa air laut, kemudian air laut disirkulasikan ke seluruh bagian-bagian mesin yang membutuhkan pendinginan melalui pendingin minyak pelumas dan pendingin udara untuk mendinginkan kepala silinder, dinding silinder dan katup pelepas gas kemudian air laut dibuang keluar kapal.

Bila ditinjau dari segi konstruksi sistem pendinginan langsung mempunyai keuntungan yaitu lebih sederhana dan daya yang diperlukan untuk sirkulasi air lebih kecil dibandingkan dengan sistem pendinginan tidak langsung. Selain itu dapat menghemat pemakaian peralatan, karena pada sistem ini tidak memerlukan tangki air dan tidak memerlukan banyak pompa untuk mensirkulasikan air pendingin. Adapun kerugian dari sistem pendinginan langsung ini adalah pada instalasi perpipaannya mudah sekali terjadi pengerakan (karat) karena air laut ini bersifat korosif serta air pendingin sangat terpengaruh dengan temperatur air laut.

c. Macam-macam Media Pendinginan

Pada sistem pendinginan motor dapat dilakukan dengan beberapa media pendingin, yaitu :

1) Media Pendingin Air

Air merupakan media pendingin yang baik karena air dapat mengambil 1 kkal pada tiap kg dan tiap derajat celcius. Sedangkan volume dari 1 kg air hanya 1 dm³.

a) Media Pendingin Air Tawar

Media pendingin dengan menggunakan air tawar ini digunakan pada sistem pendingin tak langsung. Proses pendinginannya dilakukan dengan proses pendinginan air tawar terlebih dahulu yang terletak di tangki penampung air tawar dengan menggunakan air laut. Setelah temperatur air tawar pada tangki penampung menurun selanjutnya air tawar di sirkulasi ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pendinginan, terutama ke bagian yang bergerak yang memiliki resiko kerusakan besar.

Untuk menjaga agar proses pendinginan pada motor dapat berjalan dengan lancar maka perlu di perhatikan sirkulasi pendinginan tersebut. Biasanya akan terdapat karat yang terjadi akibat dari endapan-endapan mineral yang terkandung di dalam air. Apabila ini dibiarkan terus menerus maka seiring berjalannya waktu maka karat tersebut akan menyebabkan tersumbatnya sirkulasi air pendingin.

b) Media Pendingin Air Laut

Media pendingin dengan menggunakan air laut ini digunakan pada sistem pendinginan secara langsung (terbuka). Proses pendinginannya dengan mensirkulasikan air laut secara langsung ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pendinginan. Pada sistem pendinginan jenis ini diperlukan bahan pencegah pembentukan korosi terutama pada bagian di dalam blok silinder yang sering disebut *zinc anode*.

2) Media Pendingin Udara

Udara adalah bahan pendingin yang buruk karena dalam 1 kg udara atau kira-kira $0,77 \text{ m}^3$ udara hanya dapat menerima 1 kJ tiap derajat Celcius. Panas jenis udara $\pm 1 \text{ kJ / kg derajat celcius}$. Oleh karena itu bahan pendingin ini hanya dapat dipergunakan jika :

- a) Udara tersedia dalam jumlah yang besar.
- b) Jumlah panas yang harus dikeluarkan adalah terbatas, seperti pada motor yang kecil.

Pada umumnya semua motor dengan pendinginan udara, silinder-silindernya dilengkapi dengan rusuk-rusuk pendingin. Rusuk-rusuk pendingin ini memperbesar luas permukaan yang dapat menyerahkan panas kepada udara pendingin.

3) Media Pendingin Minyak

Minyak lumas juga dapat dipakai sebagai pendingin, akan tetapi minyak tersebut hanya dapat mengambil 0,4 kkal pada tiap kg dan tiap derajat celcius. Sehingga kita harus menyediakan minyak yang cukup banyak agar dapat mengeluarkan panas yang besarnya sama dengan media pendingin air. (Romzana, HR, M.Mar.E, 2002)

Pada motor diesel, penggunaan minyak lumas hanya untuk melumasi bagian yang bergesekan seperti gesekan pada torak, poros engkol, bantalan, dan lain-lain. Bila ditinjau dari segi penyerapan panas, maka media pendingin minyak lumas memiliki lebih kecil dan rendah dibanding media pendingin air. Minyak pelumas digunakan sebagai media pendinginan permukaan yang panas dengan cara disemprotkan atau dialirkan pada bagian tersebut. Selain itu juga dapat digunakan

untuk melumasi bagian-bagian yang saling bergesekan agar tidak cepat aus.

3. Mesin Induk (Penggerak Utama Kapal)

Mesin Induk Kapal yaitu suatu instalasi mesin yang terdiri dari berbagai unit/sistem pendukung. Berfungsi untuk menghasilkan daya dorong terhadap kapal, sehingga kapal dapat berjalan maju atau mundur. Kapal niaga pada umumnya menggunakan motor diesel sebagai mesin penggerak utamanya.


Mesin diesel adalah pesawat pembakaran dalam (*Internal Combustion Engine*) karena di dalam mendapatkan energi potensial (berupa panas). Untuk kerja mekaniknya diperoleh dari pembakaran bahan bakar yang dilaksanakan didalam pesawat itu sendiri. Yaitu di dalam silindernya. Sebagai mesin induk, mesin diesel lebih menonjol dibandingkan jenis mesin induk kapal lainnya. Terutama konsumsi bahan bakar lebih hemat dan lebih mudah dalam mengoperasikannya.

Mesin diesel merupakan satu pesawat yang mengubah energy potensial panas langsung menjadi energy mekanik, atau juga disebut *Combustion Engine System*. Pembakaran (*Combustion Engine*) dibagi dua yaitu:

- a. Mesin pembakaran dalam (*internal combustion*) adalah pesawat tenaga, yang pembakarannya dilaksanakan di dalam pesawat itu sendiri.
- b. Mesin pembakar luar (*external combustion*) adalah pesawat tenaga, dimana pembakarannya dilaksanakan di luar pesawat itu sendiri.

Prinsip kerja mesin diesel ada dua macam yang sangat populer disebut dengan mesin diesel 4 tak dan mesin diesel 2 tak. Pengertian tak (tak) adalah langkah torak, jadi 4 tak sama dengan 4 langkah torak yang menghasilkan satu usaha potensial demikian juga mesin diesel 2 tak sama dengan 2 langkah torak yang menghasilkan satu usaha potensial. (Jusak Johan Handoyo, 2015:34-35)

B. KERANGKA PEMIKIRAN

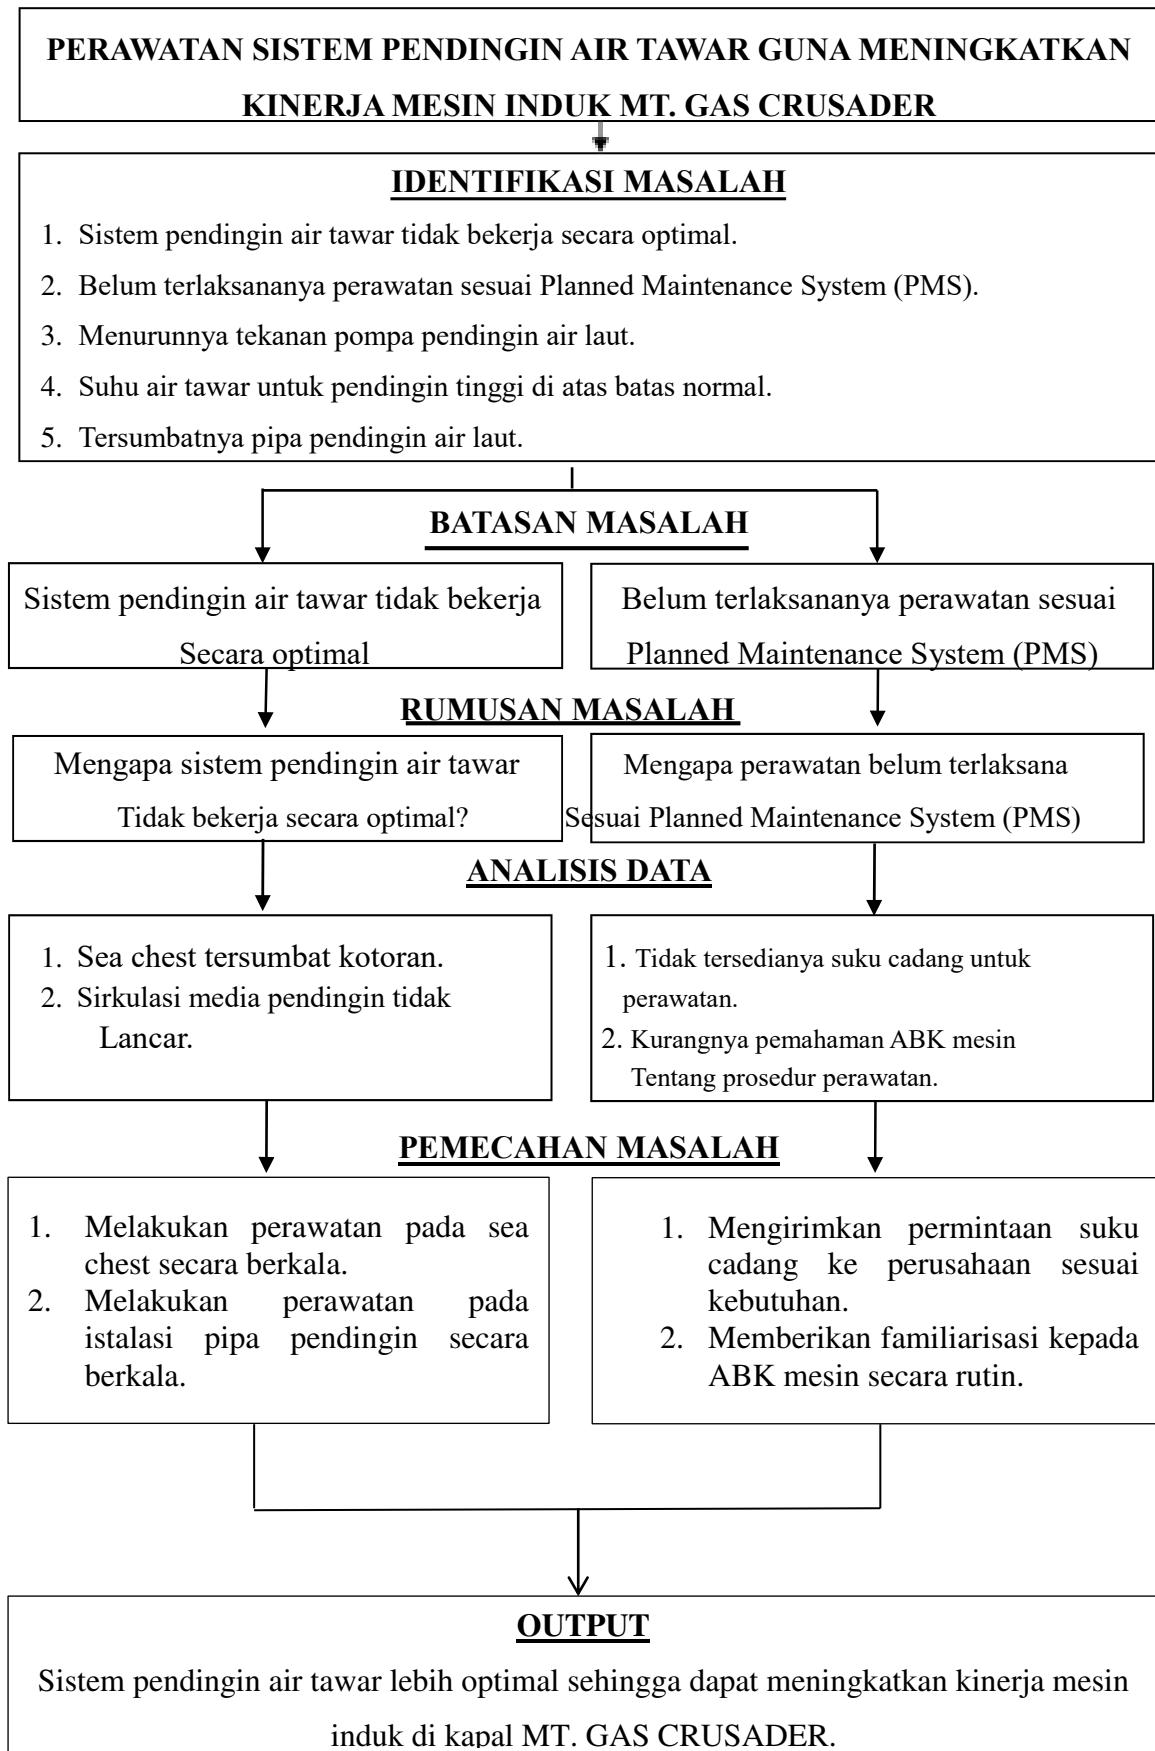

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA

Obyek penelitian dalam penyusunan makalah ini yaitu MT. GAS CRUSADER yang merupakan jenis kapal *Tanker LPG* tempat penulis bekerja sebagai Second Engineer. Adapun fakta kondisi yang penulis temui selama penulis bekerja di atas kapal tersebut terkait dengan sistem pendingin mesin induk, diantaranya yaitu :

1. System Pendingin Air Tawar Tidak Bekerja Optimal

Pada tanggal 24 Juni 2023 bahwa penulis pernah mengalami terjadinya kebocoran pada pipa isap pendingin air laut. Kejadian ini dapat diketahui dengan penuhnya *bilge* kamar mesin sehingga *High Level Alarm* kamar mesin berbunyi. Setelah diperiksa ada kebocoran pada pipa isap air laut. Dengan adanya kebocoran tersebut kinerja pompa menjadi tidak optimal dilihat dari *pressure gauge* yang naik turun disebabkan pompa kadang-kadang mengisap kadang-kadang tidak jika keadaan ini tidak segera perbaiki maka pompa tidak bisa bekerja dengan sempurna untuk mendinginkan bagian-bagian yang seharusnya didinginkan.

Kurang optimalnya sistem pendingin air tawar juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya kotoran sehingga menyumbat *sea chest*. Akibatnya suhu sistem pendingin air tawar mencapai batas normal. Perlu diketahui bahwa temperatur untuk sistem pendingin mesin induk di atas MT. GAS CRUSADER dalam keadaan normal yaitu 75⁰C (*low*) sampai 85⁰C (*high*) namun saat kejadian mencapai 95⁰C.

2. Belum Terlaksananya Perawatan Sesuai Planned Maintenance System (PMS)

Untuk mempertahankan operasional kapal tetap normal maka pengoperasian mesin-mesin kapal perlu perawatan secara periodik dan terencana dengan baik sesuai dengan *Planned Maintenance System* (PMS). Faktanya perawatan seringkali tidak terlaksana dengan sesuai PMS dikarenakan pengirisan suku cadang terlambat. Perawatan yang diberikan pada mesin-mesin kapal, khususnya

terhadap mesin induk sebagai mesin penggerak utama kapal berupa pengawasan yang teliti harus diutamakan oleh para masinis

Mesin Induk dalam pengoperasiannya didukung oleh beberapa mesin pendukung bantu lainnya, seperti pompa *fresh water cooler*, pompa pendingin air laut/air tawar, *generator*, *battery* dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada mesin-mesin pendukung (bantu), tentunya akan mempengaruhi kinerja dari mesin induk. Hal ini seperti yang terjadi di kapal dimana mesin induk mengalami kerusakan pada pompa pendingin air laut, adapun kerusakannya pada komponen pompa pendingin air laut yaitu *impeller* pompa mengalami kerusakan diakibatkan korosi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perawatan terhadap permesinan di atas kapal khususnya perawatan pada sistem pendingin air laut belum terlaksana sesuai dengan *planned maintenance system*. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman ABK mesin tentang prosedur perawatan dan tidak tersedianya suku cadang yang dibutuhkan di atas kapal.

B. ANALISIS DATA

Melalui pengkajian, penyebab dan penentuan sasaran dapat dilakukan dengan cara sistematis yaitu dengan mengkaji hubungan sebab akibat antara masalah yang dihadapi dengan penyebab timbulnya masalah.

1. System Pendingin Air Tawar Tidak Bekerja Dengan Optimal

Penyebabnya adalah.

a. Sea Chest Tersumbat Kotoran

Sea chest ini sangat penting sekali karena sebagai jalan utamanya air laut untuk pendinginan mesin. Sering terjadi penyumbatan pada *sea chest* diakibatkan oleh kerak-kerak yang menutupi kisi-kisi saringan sehingga menghalangi aliran air laut masuk ke *sea chest* tersebut. Penyumbatan juga dapat disebabkan oleh plastik atau sampah-sampah dan lumpur yang agak tebal dan ini sering terjadi pada kapal-kapal yang sering masuk ke sungai-sungai atau alur pelayaran yang dangkal.

Untuk *sea chest* tersebut sudah menjadi perhatian khusus bagi ABK bagian mesin. Mengingat semua pesawat yang ada seperti *diesel generator*, *air conditioner* dan *main engine* memerlukan pendinginan air laut untuk mendinginkan *cooler* dan *condensor*, yang mana bila air laut tersebut *sea*

chest-nya buntu bisa mengakibatkan *air conditioner* atau *diesel generator* *black out* (mati secara otomatis) karena temperatur air tawar pendingin menjadi panas yang disebabkan tekanan air laut sebagai media air pendingin berkurang.

Adapun kelengkapan pada *Sea Chest* adalah sebagai berikut :

1) *Sea grating*

Sea grating adalah saringan atau kisi-kisi yang dipasang pada *sea chest* untuk mencegah masuknya benda-benda yang tidak dikehendaki dari laut ke dalam sistem pipa dalam kapal. Jadi fungsi *sea grating* adalah menyaring air laut sebelum masuk kedalam kotak *sea chest*, yang merupakan saringan awal sebelum air laut masuk ke sistem melewati *strainer* dan *filter*nya.

Sea grating ini diikat menggunakan baut yang tahan korosi yang kemudian baut-baut ini antara satu dan lainnya diikat atau dikunci dengan menggunakan kawat agar baut tidak mudah lepas.

2) Pipa meniup udara

Pipa ini menghubungkan antara kotak *sea chest* dengan kompresor atau tabung udara tekan, yang digunakan untuk meniupkan udara ke kotak *sea chest*, apabila kisi-kisi *sea chest* kotor atau tersumbat oleh kotoran-kotoran yang mengakibatkan suplai air laut keseluruhan sistem tidak lancar sehingga mengurangi debit air yang dibutuhkan. Untuk stop atau meniup udara diatur oleh satu *valve* yang dapat dioperasikan secara manual atau otomatis yang dapat dikendalikan dari kamar mesin.

b. Sirkulasi Media Pendingin Tidak Lancar

Perpipaan pada sistem pendingin air laut di atas kapal sangat rentan terhadap kebocoran yang diakibatkan kurangnya perawatan. Pipa air laut mengalami *perforasi* (perlubangan kecil) sehingga menipis dan menyebabkan kebocoran, *fluid* yang mengalir pada sistem pendingin air laut diusahakan semaksimal mungkin agar stabil pada tekanan 2.0 barsesuai dengan kebutuhan sirkulasi pada sistem pendingin. Pemeriksaan terhadap pipa-pipa sangat diperlukan agar aliran dari air laut dan air tawar dalam sirkulasi tidak berkurang

alirannya dan lancar. Sesuai dengan fungsinya sistem pipa pendingin adalah sebagai sarana untuk mensirkulasikan air tawar dan air laut dalam sistem. Jadi jika ada kebocoran pada pipa secepatnya diatasi baik untuk sementara ataupun dengan mengadakan penggantian pipa yang baru, karena kalau hal ini sampai berlangsung lama, maka akan mengurangi tekanan pada sistem pendingin.

Pada pipa-pipa air laut selain memiliki kelemahan-kelemahan oleh karena bawaan material pipa itu sendiri. Faktor lain yang menyebabkan pipabocor adalah terjadinya proses korosi pada pipa. Untuk memahami lebih jauh tentang jenis-jenis korosi, mekanisme terjadinya proses korosi suatu logam dapat di pelajari di ilmu-ilmu kimia.

Pada analisa ini secara garis besarnya atau umum yang dikenal mengenai korosi yaitu dimana terjadi peristiwa perusakan atau degradasi material logam akibat bereaksi secara kimia dengan lingkungan. Sesuai pengamatan di lapangan dimana korosi terjadi pada bagian dalam pipa pendingin air laut, maka dari beberapa jenis korosi yang diklasifikasi menurut bentuknya yang perlu dipahami dan yang terjadi di pipa-pipa pendingin air laut antara lain;

1. Korosi merata (*uniform corrosion*) yaitu korosi yang terjadi pada suatu permukaan logam akibat reaksi kimia karena PH air yang basah, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya terjadi pada pelat baja.
2. *Erosion corrosion* yaitu korosi yang ditimbulkan gerakan cairan atau paduan antara bahan kimia yang terkandung pada air laut dan gesekan mekanis fluida. Korosi ini terjadi pada pipa dan *impeller*.
3. *Galvanic corrosion* terjadi bila dua logam yang berbeda berada dalam satu larutan elektrolit.
4. *Crevice corrosion* adalah korosi yang terjadi pada celah-celah yang sempit.
5. *Pitting corrosion* adalah permukaan pelat terjadi lubang yang semakin lama akan bertambah dalam dan akhirnya dapat menembus pelat.

Kebocoran akibat *erosion corrosion* sering ditemukan pada pipa-pipa setelah pompa air laut sedangkan kebocoran pada pipa isapan pompa air laut adalah karat bakteri atau karat yang disebabkan adanya bakteri di dalam rongga-rongga pipa. Karat bakteri atau karat akibat mikroorganisme laut yang

terdapat pada pipa yaitu keberadaan bakteritertentu yang hidup dalam kondisi tanpa zat asam akan mengubah garam sulfat menjadi asam yang reaktif dan menyebabkan karat.

Secara umum jika terdapat zat asam maka laju pengkaratan pada besi relatif lambat namun pada kondisi seperti di atas pengkaratan masih terjadi dan dalam kasus ini sering terjadi pada pipa-pipa air laut khususnya pipa isap pompa. Kejadian ini sesuai dengan penulis alami yaitu apabila rongga rongga pipa dibersihkan dari karat dan kotoran yang ada di dalam maka timbul bau busuk dari pipa sehingga disimpulkan bahwa karat dan kotoran yang menyatu pada bagian dalam pipa mengandung bakteri yang merusak pipa, sebab setelah pipa bersih maka kondisi pipa semakin menipis dan kadang-kadang kalau membersihkannya dengan benda tajam seperti *wire brush* maka pipa dapat bocor dengan mudah tanpa ada tekanan pada permukaan yang dibersihkan.

2. Belum Terlaksananya Perawatan Sesuai Planned Maintenance System (PMS)

Penyebabnya adalah :

1. Tidak Tersedianya Suku Cadang Untuk Perawatan

Lambatnya pengiriman suku cadang untuk perawatan permesinan di atas kapal disebabkan komunikasi pihak darat dengan pihak kapal dalam pengadaan suku cadang mesin induk yang kurang baik. Permintaan suku cadang mesin induk di perusahaan biasanya dilaksanakan dalam 3 (tiga) bulan sekali. Pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadaan suku cadang ini yaitu pihak kapal dengan perusahaan.

Sistem Administrasi yang ada di kapal sangat sederhana dan masih banyak sekali hal-hal yang perlu ada catatan, tetapi tidak dilakukan. Ditambah beberapa buku daftar suku cadang yang hilang sehingga menyulitkan pengontrolan.

Hal-hal lain dalam sistem administrasi di kapal yang kurang baik diantaranya adalah:

1. Kurang optimalnya jalur informasi dari rangkaian prosedur perencanaan pengadaan suku cadang yang sinergi.
2. Tidak adanya indeks daftar suku cadang misalnya dengan penomoran atau

urut sesuai huruf abjad, dan diletakkan pada tempat yang mudah dibaca.

3. Pengelompokan jenis suku cadang yang kurang teratur, juga tidak adanya tanda misalnya penomoran pada masing-masing kotak suku cadang, dan kadang dicampurnya suku cadang dari beberapa mesin dalam satu kotak.
4. Ruangan untuk suku cadang yang kurang memadai yang menyulitkan pencarian dan pengambilan suku cadang dan juga kurangnya ventilasi. Hal ini membuat awak kapal terkadang malas melakukan pengecekan dengan teliti.

Akan terjadi kesulitan dikemudian hari apabila penerimaan dan penggunaan suku cadang tidak dicatat dengan benar dan teliti. Serta kemudian tidak dilakukan penyimpanan digudang dengan baik. Apabila terjadi penggantian awak kapal dengan waktu serah terima yang relatif singkat, akan tidak mungkin dilakukan pengecekan secara menyeluruh sehingga akan membingungkan awak kapal yang baru apabila terjadi kerusakan dan mereka membutuhkan suku cadang dengan segera. Dengan tidak teraturnya penyimpanan suku cadang, akan sulit bagi para masinis yang baru naik untuk memantau jumlah suku cadang yang sebenarnya tersedia diatas kapal sesuai catatan divisi / bagian teknik didarat. Dalam kaitan ini dirasakan pentingnya perencanaan perawatan dan penanganan suku cadang dengan memberikan informasi tentang lokasi penyimpanan, nomor seri , pembuat, dan jenis suku cadang yang sesuai dengan aslinya.

2. Kurangnya Pemahaman ABK Mesin Tentang Prosedur Perawatan

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Dalam hal ini yang dimaksud pemahaman adalah kemampuan ABK terhadap sistem dan prosedur perawatan mesin induk di atas kapal. Biasanya, di atas kapal dilakukan *safety meeting* setiap sebulan sekali yang bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada ABK tentang tugasnya masing-masing.

Keterampilan dalam melaksanakan tugas berarti menambah kelancaran bagi penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam kenyataannya sering dijumpai ABK yang bekerja di kapal kurang pengalaman mengenai tugas-tugasnya,

dikarenakan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam perawatan mesin induk. Ada kalanya ABK tidak familiar dengan tipe mesin induk yang ada di atas kapal, dikarenakan tipe mesin induk berbeda dengan pengalaman kerja sebelumnya.

Pemahaman dan keterampilan dalam bekerja memang mutlak harus dipenuhi sebagai seorang pelaut profesional. Keterampilan kerja yang tinggi sangat diperlukan untuk menunjang semua tugas pekerjaan yang dibebankan pada dirinya dan dikembangkan dengan kemampuan seorang pelaut yang baik dan handal di bidangnya.

Menurut modul diklat kepelautan dalam *International Safety Management* (ISM) Code, pengetahuan, keterampilan dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab (*attitude* yang baik) sesuai dengan level dan fungsinya. Hal yang terjadi di atas kapal kapal justru ABK kurang menunjukkan keterampilan kerja sebagai seorang pelaut profesional, karena kurangnya pengalaman dalam perawatan mesin induk, hal ini membuat penurunan kinerja dari ABK itu sendiri.

Peranan perusahaan untuk mendapatkan dan menempatkan pelaut yang berkemampuan sangat diperlukan, keadaan di lapangan yang terjadi adalah banyak sekali ABK yang naik dan bekerja di atas kapal tidak familiar dengan sistem perawatan yang ada. ABK yang baru naik membutuhkan bimbingan dan familiarisasi yang agak lama. Untuk itu ABK yang baru naik biasanya disuruh jaga dulu oleh ABK yang sudah lama di kapal. Hal ini kadang mengganggu waktu kerja dan juga waktu istirahat ABK yang disuruh membimbing, karena tidak jarang dalam pelaksanaan kegiatan perawatan mesin induk, ABK yang baru tersebut harus selalu didampingi oleh ABK yang sudah lama di kapal.

Persoalan di atas disebabkan perusahaan belum memiliki prosedur yang jelas dalam hal penerimaan ABK. Perusahaan hanya menyerahkan perekrutan ABK untuk kapalnya kepada *crew agency* tertentu, dimana tidak jarang *crew agency* kurang memperhatikan pengalaman yang dimiliki para calon ABK sebelumnya dengan penempatan di kapal yang baru. Hal yang biasa juga terjadi yaitu perusahaan langsung menerima seorang ABK karena mengenal ABK tersebut berdasarkan rekomendasi seseorang tanpa melakukan pengecekan terhadap pengalaman kerja di kapal ABK tersebut. ABK

tersebut langsung diterima tanpa melalui proses seleksi terlebih dahulu. ABK inilah yang biasanya menyulitkan di kapal, sehingga bisa menghambat operasional kapal.

C. PEMECAHAN MASALAH

1. Alternatif Pemecahan Masalah

a. Sistem Pendingin Air Tawar Tidak Bekerja Optimal

Pemecahannya adalah

1) Melakukan Perawatan Pada Sea Chest Secara Berkala

Di atas kapal terdapat 2 (dua) buah *sea chest*. 1 (satu) buah *Sea chest* untuk isapan dasar (*lower*) dan 1 (satu) buah lagi untuk isapan atas (*upper*) dari lambung. Saluran *sea chest* ini terletak di lantai dasar kamar mesin. Pada isapan *sea chest* dasar (*lower*) yang terletak di bawah *plate* biasanya digunakan untuk kapal berlayar di laut lepas, sedangkan untuk isapan atas (*upper*) yang terletak di lambung kapal sebaiknya ditutup dan digunakan saat kapal berlayar di perairan yang dangkal dan isapan *sea chest* dasar (*lower*) ditutup dikhawatirkan kapal kandas dan mencegah masuknya lumpur dan sampah ke dalam isapan *sea chest* dasar. Pada isapan atas (*upper*) ini dipakai untuk sementara saja, saat kapal berlayar dilaut lepas dipakai *sea chest* dasar (*lower*).

Jika kapal sedang di dermaga lakukan penghembusan dengan memakai angin bertekanan. Pompa sirkulasi air laut dalam keadaan berhenti.

Bila air laut masuk ke pompa kurang, diakibatkan tersumbatnya oleh kerak-kerak ataupun karena kotoran, langkah-langkah penanggulangan ini sebagai berikut :

a) Membersihkan dengan memberikan tekanan air dari general service pump

Pembersihan ini dapat dilakukan pada saat kapal berlayar, saat kapal berlabuh atau saat kapal sedang sandar di pelabuhan. Pembersihan ini dilakukan dengan menutup kran isapan dari *sea chest*, dan membuka kran tekanan air dari *general service pump* yang dihubungkan dengan box bagian atas dari *sea chest*.

b) Membersihkan dengan cara memanggil penyelam yang berpengalaman untuk melakukan pembersihan Sea Chest

Pemanggilan penyelam dilakukan apabila ada penyumbatan oleh kerak-kerak yang tidak bisa terlepas, penyelaman dilakukan untuk menyekrapkan dan setelah itu baru dihembuskan dengan udara kompresor, atau tekanan air dari *general service*.

2) Melakukan Perawatan Pada Instalasi Pipa Pendingin Secara Berkala

Pada pipa sistem pendingin berguna untuk sarana jalannya air laut dalam sirkulasi sehingga aliran air dalam sirkulasi diharapkan tidak banyak hambatan maupun gesekan. Pipa-pipa ini penting untuk mendapat perawatan agar supaya banyaknya air masuk dan juga tekanannya yang disirkulasikan tetap stabil. Terutama hambatan air dalam sirkulasi adalah terdapatnya kerak-kerak yang menumpuk pada pipa-pipa instalasi yang mengakibatkan terganggu dan terhambatnya kelancaran sirkulasi air untuk penyerapan panas.

Dalam sistem ini juga sering ditemukan korosi ataupun kebocoran pada pipa. Untuk mencegah dan mengurangi kerak-kerak dan korosi pada pipa ialah dengan memasang *zinc anode* di dalam *strainer* sebagai jalan masuk pertama sebelum pipa, atau jika ada pergantian pipa dengan yang baru, maka pipa tersebut harus diberi cat dasar dulu dan setelahnya dicat untuk mengurangi dan memperlambat terjadinya korosi.

Adapun beberapa macam yang dikategorikan korosi :

- a) Korosi merata (*Uniform Corrosion*) adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang basah, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya terjadi pada pelat baja.
- b) Korosi pelobangan (*Pitting Corrosion*) adalah permukaan plat terjadi lubang yang semakin lama akan bertambah dalam dan akhirnya dapat menembus pelat.
- c) Korosi galvanis (*Galvanic Corrosion*), adalah korosi yang terjadi bila dua logam yang berbeda berada dalam satu larutan elektrolit.
- d) Korosi Erosi (*Erosion Corrosion*), korosi pada material yang menerima tumbukan partikel cairan yang mengalir dengan kecepatan tinggi.

- e) Korosi Celah (*Crevice Corrosion*), korosi yang terjadi pada celah, daerah jepitan, sambungan dan daerah yang di tutupi binatang dan tumbuhan kecil.

Perawatan pada system pipa pendingin ataupun penggantian pipa yang mengalami kebocoran diusahakan dengan memakai pipa yang kualitasnya lebih baik. Dengan harapan bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.

Seperti diketahui bahwa pipa air laut bocor dapat diakibatkan oleh korosi. Untuk mengurangi laju korosi pada pipa-pipa pendingin air laut adalah dengan rnenggunakan metode-metode pengendalian korosiantara lain :

a) Perlindungan Mekanis

Perlindungan mekanis atau pengendalian korosi dengan lapisan penghalang dengan cara di cat menggunakan cat *anti fouling (anti foulant paint)* pada pipa yang baru di ganti, untuk mencegah agar permukaan logam tidak bersentuhan dengan udara dan air laut sehingga reaksi kimia reduksi untuk terjadinya pernentukan korosi dapat dihindari.

b) Tin Plating (Pelapisan dengan Timah)

Pelapisan dilakukan dengan cara *electrolysis*, yang disebut *electroplating*. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak ada kontak dengan *oksigen* (udara) akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan utuh. Apabila lapisan timah tergores, maka justru mendorong atau mempercepat korosi besi hal itu terjadi karena potensial reduksi besi lebih negative daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anode.

c) Galvanisasi (Pelapisan dengan *Zinc*)

Berbeda dengan timah zinc dapat melindungi besi dari korosisekalipun lapisannya tidak utuh. Hal ini terjadi suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode. Oleh karena potensial reduksi besi lebih positif dibandingkan zinc, maka besi yang kontak dengan zinc akan membentuk elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, besi terlindungi dari zinc yang mengalami oksidasi.

d) Cromium Plating (Pelapisan dengan Kromium)

Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberikan lapisan perlindungan. Kromium plating juga dilakukan dengan elektrolisis sama seperti *zinc*. Kromium dapat memberikan perlindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang cacat atau rusak.

e) Menggunakan *Sacrificial zink anode* yang ada sertifikasinya.

Telah disebutkan juga sebelumnya fungsi penggunaan *anode* korban. Penggunaan logam aluminium yang lebih aktif akan bertindak sebagai *anode* yang teroksidasi dan besi pipa akan menjadi katode (*cathode*) dimana reduksi oksigen berlangsung, bahan ini sengaja dikorbankan (habis termakan korosi) untuk melindungi besi pipa yang dilalui air laut yang korosif.

b. Belum Terlaksananya Perawatan Sesuai Planned Maintenance System (PMS)

Pemecahannya adalah :

1) Mengirimkan Permintaan Suku Cadang Sesuai Kebutuhan

Dalam sistem pengadaan suku cadang dengan sistem desentralisasi maka komunikasi antara pihak kapal dan kantor pusat perlu ditingkatkan karena Nakhoda dan Kepala Kamar mesin perlu ikut membuat keputusan yang dianggap penting seperti dalam menentukan transaksi baik pembelian maupun penerimaan suku cadang. Hal ini perlu dilakukan karena Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin lebih tahu apa yang dibutuhkan di atas kapal, disamping itu juga untuk menghindari kesalahan dalam pengadaan dan pengiriman sukucadang.

Untuk mengatasi masalah sistem administrasi suku cadang di kapal yang kurang baik, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Menjalinkan komunikasi yang baik dengan pihak manajemen perusahaan, guna mengoptimalkan jalur informasi dari rangkaian prosedur perencanaan pengadaan suku cadang yang sinergi.
- b) Membuat inventory list atau pendataan stok suku cadang yang ada, misalnya dengan penomoran atau urut sesuai huruf abjad, dan diletakkan pada tempat yang mudah dibaca.
- c) Mengelompokkan jenis-jenis suku cadang secara teratur dan memberikan tanda atau petunjuk pada masing-masing kelompok,

contohnya setiap penomoran pada masing-masing kotak suku cadang dan setiap satu kotak hanya untuk satu jenis permesinan (tidak boleh dicampur).

- d) Memberikan penerangan dan pengaturan ruangan untuk menyimpan suku cadang sehingga memudahkan dalam pencarian dan pengambilan suku cadang.

Dalam sistem desentralisasi, maka Perwira di kapal harus diikuti sertakan dalam mengatur transaksi, baik pembelian maupun penerimaan barang dan dokumen-dokumen melalui penggunaan file pesanan dan file pengontrolan suku cadang. Sistem ini cocok untuk kapal yang berada jauh dari jangkauan fasilitas staf darat untuk waktu yang lama. Dengan sistem ini perwira kapal bisa langsung berhubungan dengan agen penjualan suku cadang atau rekanan untuk melakukan transaksi sendiri. Sistem ini secara langsung bisa memotong jalur birokrasi yang panjang dalam pengadaan suku cadang, staf darat hanya memberi arahan-arahan dan petunjuk apa yang harus dilakukan pihak kapal dalam melaksanakan transaksi mengenai pengadaan suku cadang, sementara perwira di kapal menyampaikan laporan dan saran-saran kepada pihak darat dengan tetap menjalin komunikasi dan saling memberi informasi yang diperlukan.

Namun cara ini juga dapat menimbulkan masalah jika tidak diadakan pengontrolan secara intensif dan tepat oleh kantor pusat. Komunikasi melalui email dalam pelaporan dan pertanggung jawaban pembelian suku cadang yang dilakukan oleh pihak kapal perlu ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang di darat, sehingga komunikasi secara efektif dalam pengambilan keputusan tetap terjaga, sehingga hambatan -hambatan dalam pengadaan suku cadang bisa diatasi, akhirnya dengan tersedianya suku cadang yang cukup di atas kapal maka perawatan dan perbaikan mesin induk dengan sistem berencana bisa dilaksanakan dengan baik, performa dan kinerja mesin induk juga meningkat serta pengoperasian kapal berjalan dengan lancar.

2) Memberikan Familiarisasi Kepada ABK Mesin Secara Rutin

Salah satu cara memberikan pengarahan adalah dengan familiarisasi atau pengenalan-pengenalan tentang perawatan mesin induk melalui buku

panduan maupun dokumen yang bisa menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan ABK. Pengarahan kepada ABK mesin dapat dilakukan secara rutin satu kali dalam sebulan dan pimpinan harus dapat memberi contoh yang terbaik bagi bawahannya.

Bagi ABK yang baru naik untuk bekerja di atas kapal, harus diberi pengenalan-pengenalan dan penjelasan tentang penggunaan peralatan perawatan mesin induk dan aturan-aturan yang berlaku terhadap dalam perawatan mesin induk.

Hal yang tidak kalah penting adalah masalah bahasa, ABK harus mengerti bahasa internasional karena setiap poster atau slogan-slogan yang terpasang di kamar mesin pada umumnya menggunakan bahasa internasional, dalam hal ini yang sering digunakan adalah bahasa Inggris. Begitu juga dalam instruksi kerja. Kurangnya penguasaan dalam berbahasa internasional akan menyebabkan lambatnyapemahaman terhadap prosedur perawatan di atas kapal.

Pada prinsipnya perawatan itu bertujuan untuk meningkatkan performa pesawat atau peralatan di kamar mesin serta meningkatkan perawatan. Pada pelaksanaan perawatan memerlukan tersedianya kualitas sumber daya manusia yang baik disesuaikan dengan banyak peraturan mengikat yang harus dipenuhi oleh setiap ABK tentang keselamatan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas harus dilakukan peningkatan pengetahuan terutama ABK mesin tentang arti dari upaya perawatan dan perbaikan di kamar mesin guna menjamin perawatan. Upaya peningkatan dengan cara pelatihan di atas kapal sebaiknya diarahkan langsung pada obyek pelatihan yang dapat dipimpin langsung oleh kepala kerja. Bila perlu sekali-kali diadakan pertemuan dengan wakil dari perusahaan untuk melakukan pelatihan bersama.

Dengan meningkatnya pengetahuan ABK mesin berarti terjadipeningkatan sumber daya manusia. Secara umum akan meningkatkan kualitas dan perawatan ABK mesin, sehingga perawatan kamar mesinterlaksana sesuai dengan rencana.

a) *Planning* (perencanaan)

Dalam melakukan perawatan khususnya perawatan ruang kamar mesin merupakan suatu perumusan dari suatu persoalan yang terdapat di kamar mesin tentang apa dan bagaimana caranya suatu pekerjaan akan dilaksanakan serta bagaimana kelanjutannya dan dibuatkan data-datanya.

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengaturan untuk menentukan tentang apa tugas pekerjaannya, macam atau jenis serta sifat pekerjaannya. Unit-unit kerjanya dan siapa yang melakukan, berapa jumlah orangnya juga alat-alat yang digunakan hal ini dilakukan dengan jelas.

c) *Actuating* (penggerakan)

ABK seharusnya setelah mengetahui ada tugas untuk dirinya tanpa diperintah dengan sendirinya tergerak hati untuk menyelesaikan tugasnya dengan senang hati.

d) *Controlling* (pengendalian atau pengawasan)

Walaupun perencanaan baik, pengaturan sudah dilakukan dan digerakkan belum tentu bahwa tujuan dari pekerjaan itu dicapai tanpa pengawasan yang baik. Dalam melaksanakan manajemen perawatan saat ini di kapal mengikuti SOP (standar operasional prosedur) yaitu dengan menerapkan *tool box meeting*, atau yang biasa dikenal dengan *safety meeting*.

e) *Reporting to Head office* (pelaporan ke pihak kantor)

Selain ke empat hal yang sudah disebutkan diatas sebagaimana yang lazim nya kita ketahui, yang tak kalah penting nya adalah memberikan laporan terhadap apa yang sudah kita lakukan diatas kapal kepada pihak Perusahaan, dengan demikian segala sesuatunya diketahui oleh perusahaan.

Meningkatkan *performance quality* (kinerja) ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

2. Evaluasi Terhadap Alternatif Pemecahan Masalah

a. Sistem Pendingin Air Tawar Tidak Bekerja Optimal

Pemecahannya adalah :

1) Melakukan Perawatan Pada Sea Chest Secara Berkala

Keuntungannya :

- a) System pendingin bekerja maksimal sehingga dapat menjaga performa mesin induk
- b) Sea chest bersih dari kotoran

Kerugiannya :

Membutuhkan waktu dan tanggung jawab dari ABK mesin dalam pelaksanaanya

2) Melakukan Perawatan Pada Instalasi Pipa Pendingin Secara Berkala

Keuntungannya :

Sirkulasi air untuk system pendingin lebih maksimal sehingga sistem pendinginan mesin induk normal

Kerugiannya :

Membutuhkan waktu dan ketelitian dalam pelaksaan perawatan pipa secara maksimal.

b. Mengenai Belum Terlaksananya Perawatan Sesuai Planned Maintenance System (PMS)

Pemecahaanya adalah :

1) Mengirimkan Permintaan Suku Cadang Sesuai Kebutuhan

Keuntungannya :

- a) Kebutuhan suku cadang diatas kapal terpenuhi
- b) Perawatan dapat dilakukan sesuai jadwal

Kerugiannya :

- a) Membutuhkan peran pihak perusahaan dalam pengadaan suku cadang
- b) Terkadang pihak perusahaan lambat dalam merespon permintaan suku cadang

2) Memberikan Familirisasi Kepada ABK Mesin Secara Rutin

Keuntungannya :

- a) ABK Mesin lebih memahami prosedur perawatan system pendingin sesuai dengan PMS
- b) ABK Mesin dapat menjalankan tugas perawatan dengan baik

Kerugiannya :

Membutuhkan waktu untuk melaksanakan familirisasi dan familirisasi harus dilaksanakan secara rutin.

3. Pemecah Masalah Yang Dipilih

a. System Pendingin Air Tawar Tidak Bekerja Optimal

Dari hasil evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah di atas, untuk mengoptimalkan sistem pendingin air tawar pemecahan yang dipilih yaitu:

Melakukan perawatan pada *sea chest* secara berkala

b. Belum Terlaksananya Perawatan Sesuai Planned Maintenance System (PMS)

Dari hasil evaluasi terhadap alternatif pemecahan masalah di atas, maka uagar perawatan dapat dilaksanakan sesuai dengan *Planned Maintenance System (PMS)*, pemecahannya yaitu :

Memberikan familiarisasi kepada ABK Mesin secara rutin

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam upaya mengoptimalkan sistem pendingin air dalam mempertahankan kinerja mesin induk di MT. GAS CRUSADER terdapat mengalami berbagai kendala. Sesuai uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pendingin air tawar tidak bekerja optimal disebabkan :
 - a. *Sea chest* tersumbat kotoran dikarenakan seringnya melewati alur yang dangkal menyebabkan sistem pendingin air tawar tidak bekerja optimal.
 - b. Terjadinya kebocoran pada pipa isap air laut dikarenakan kurangnya perawatan sehingga terjadi korosi pada pipa sehingga suplai air tawar pendingin tidak optimal.
2. Belum terlaksananya perawatan sesuai *Planned Maintenance System (PMS)* disebabkan :
 - a. Tidak tersedianya suku cadang untuk perawatan sistem pendingin mesin induk sehingga perawatan belum terlaksana sesuai *Planned Maintenance System (PMS)*.
 - b. Kurangnya pemahaman ABK mesin tentang prosedur perawatan sistem pendingin mesin induk sehingga perawatan tidak dilaksanakan secara optimal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada *crew* sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan sistem pendingin air tawar disarankan
 - a. Kepala Kamar Mesin agar menginstruksikan kepada ABK Mesin untuk melakukan perawatan pada *sea chest* secara berkala agar sistem pendingin air laut dapat bekerja secara optimal.
 - b. Kepala Kamar Mesin hendaknya memastikan bahwa ABK Mesin agar melakukan perawatan pada pipa isap air laut secara berkala untuk mencegah terjadinya kebocoran pipa.

2. Untuk memaksimalkan pelaksanaan perawatan sesuai *Planned Maintenance System (PMS)*, disarankan
- a. Perusahaan agar mengirimkan permintaan suku cadang sesuai kebutuhan untuk menunjang kegiatan perawatan sehingga dapat terlaksana sesuai *Planned Maintenance System (PMS)*.
 - b. Kepala Kamar Mesin seharusnya memberikan perintah kepada Perwira Mesin untuk memberikan familiarisasi kepada ABK mesin secara rutin untuk meningkatkan pemahaman ABK Mesin tentang prosedur perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, W dan Kuichi Tsuda. (2004). *Motor Diesel Putaran Tinggi*, Jakarta : PTPradnya Paramita.
- Jusak johan Handoyo. (2015). *Mesin Diesel Penggerak Utama Kapal*, Jakarta : Djangkar
- Maneen, P. Van. (1983). *Motor Diesel Putaran Tinggi*, Nautech
- M.S Sehwarat dan J.S Narang. (2011). *Production Manajemen*, Jakarta : Erlangga
- Romzana. (2002). *Media Pendingin Mesin Induk*. Jakarta : Djangkar
- _____(2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Psutaka

Lampiran 1

Ship Particular

MT. GAS CRUSADER

| VESSELS PARTICULARS | |
|---------------------|--|
| Vessel Name | GAS CRUSADER |
| Ex. Names | Signal Crusader, Kriges Crusader, B Gas Crusader |
| Flag | MALAYSIA |
| Port of Registry | PORT KELANG |
| Call Sign | 9M2527 |
| Type of Vessel | LPG carrier |
| Hull Type | Double hull |
| Year built, Yard | 1996 Oerskov Staalskelevaerft, DR |

| | | | |
|--------------------|--------|------------------|-----------|
| Length O A | 74,00m | Dead-weight | 2284,0 Mt |
| Length between P P | 68,90m | Gross tonnes GRT | 2458,0 Mt |
| Beam (extreme) | 14,00m | Net tonnes NRT | 737,0 Mt |
| Depth moulded | 6,00m | Light ship | 1469,0 Mt |
| Draft summer | 4,80m | | |

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|----------|
| TLA set C | 4533044352 | No. of cargo tanks | 2 |
| FFS TMS | 783186486 | No. of slop tanks | |
| FFS TEL | 870773180486 | Vol. of cargo tanks 98% | 1932 m3 |
| MOB TEL | | Vol. of slop tanks 98% | |
| Email | gascrusader@sigalshores.net gas-crusader@msl.com | Capacity of cargo pumps | 240 m3/h |
| MMSI No | 533132191 | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| CO capacity | | Main Engine | 2 x Krupp Mak 5M20 |
| BO capacity | 500,96 mt | Output ME kW | 2 x 930 kW |
| FW capacity | 84,0 mt | Aux. Engines | MAN |
| FO/day steaming 11,5 km | 7,0 mt | Aux. kW | 400 kW |
| | | Speed | 12 knots |

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| Classification Society | BV | Hull & Machinery | |
| Class ID | 23886Y | P & I | The Shipowners' Mutual P&I |
| IMO No | 9133549 | Emergency Response Service | |
| Official No | 337678 | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Owners | UNI-FLEET SDN BHD | | |
| Owner's representative | MR RAVICHANDRAN (MARINE MANAGER) | | |
| Management company | UNI-FLEET SDN BHD | | |
| In Management since | 23.10.2021 | | |
| Classification Notation | ① HULL ② MACH Liquefied Gas Carrier - Unlimited Navigation ③ AUT-UMS | | |
| Last updated | | | |



Lampiran 2

Crew List

MT. GAS CRUSADER

IMO CREW LIST

(IMO FAL Form 5)

☒ ARRIVAL

☐ DEPARTURE

| 1. Name of ship GAS CRUSADER | | | 2. Port of arrival / departure PALEMBANG INDONESIA | | | 3. Date of arrival / departure 11.09.2023 | | | | |
|---|----------------------------|-------------|---|-----------------|-----------------------------|--|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 4. Nationality of ship (Flag) MALAYSIA | | | 5. Last port of call / Next port of call SINGAPORE | | | 6. Nature and no. of identify document | | | | |
| 7. No | 8. Family Name, Given Name | 9. Rank | 10. Sex | 11. Nationality | 12. Date and place of birth | Sign On Date | Passport | Passport exp. Date | Seaman book | Seaman book exp. |
| 1 | SOE THAN | MASTER | M | MYANMAR | 05.08.1963 YANGON | 13.07.2023 | MH520814 | 07.06.2028 | '065286 | 27.10.2026 |
| 2 | IMAN MERENDA GILANG | CH. MATE | M | INDONESIAN | 30.10.1994 PURBALINGGA | 10.08.2023 | C6961796 | 04.03.2025 | G088170 | 09.11.2024 |
| 3 | MOHAN VASUPILLI | 2nd OFFICER | M | INDIAN | 07.03.1987 CALLINGAPATNAM | 02.06.2023 | M0319183 | 20.07.2024 | MUM137788 | 19.07.2027 |
| 4 | THI HAN | CH ENG | M | MYANMAR | 22.11.1957 YANGON | 13.07.2023 | MD126500 | 17.06.2026 | 061885 | 05.05.2026 |
| 5 | JULIANTO SINAGA | 2ND ENG | M | INDONESIAN | 20.05.1991 PIMAHONDANG | 07.03.2023 | C7588337 | 20.08.2026 | F204455 | 13.05.2024 |
| 6 | AHMADY | 3RD ENG | M | INDONESIAN | 22.04.1999 KUPA | 02.05.2023 | C3467397 | 14.05.2024 | F196843 | 07.02.2024 |
| 7 | VISHAL WALIA | A/B | M | INDIAN | 27.12.1991 KISHAN PURA | 07.03.2023 | V1099447 | 08.07.2031 | MUM298369 | 16.03.2028 |
| 8 | MUHAMMAD ZULFIKKAR SYUKRI | A/B | M | INDONESIAN | 29.09.1999 PAREPARE | 07.03.2023 | C3466530 | 22.04.2024 | H054587 | 16.08.2025 |
| 9 | FARHAM RAC | A/B | M | INDONESIAN | 20.07.1998 WATAMPONE | 07.04.2023 | C4939104 | 13.09.2024 | F325554 | 28.01.2025 |
| 10 | RAHMAD HIDAYAT | OILER | M | INDONESIAN | 09.07.1983 ORSA BESAR | 07.04.2023 | C7184654 | 08.09.2026 | F110615 | 21.03.2025 |
| 11 | MOHAMED RIZVI BEYED AHAMED | ELECTRICIAN | M | SRILANKA | 11.04.1972 BULUGCHATTENNA | 02.06.2023 | N6879753 | 05.01.2027 | C031429 | 03.01.2028 |
| 12 | MONDAL RASEDUL ALAM | COOK | M | INDIAN | 08.01.1981 KAITARA | 07.04.2023 | V8608029 | 26.04.2032 | KCL 130641 | 25.07.2032 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

13. Date and signature by master, authorized agent of officer

IMO Convention on Facilitation of International Maritime Traffic

IMO FAL

Form 5



Lampiran 3
Plate Cooler Kotor
MT. GAS CRUSADER



Lampiran 4
Pemasangan Plate Cooler
MT. GAS CRUSADER



Lampiran 5

Kebocoran Pipa Pendingin



Lampiran 6

Perbaikan Pipa Pendingin



Lampiran 7

Perawatan Sea Chest



Lampiran 8

Pemasangan Zinc Anode pada Sea Chest



DAFTAR ISTILAH

| | |
|-------------------------|---|
| <i>Cooler</i> | : Alat pemindah panas untuk menurunkan temperatur air tawar. |
| <i>Expansion Tank</i> | : Tangki yang gunanya untuk menampung air pendingin kemudian didistribusikan ke mesin |
| <i>Filter</i> | : suatu alat untuk mentapis kotoran pada aliran zat cair-gas. |
| <i>Fresh Water Pump</i> | : Pompa pendingin air tawar atau yang biasa disebut dengan sistem pendingin tertutup. |
| <i>High Fresh Water</i> | : Suatu keadaan dimana suhu pendingin air tawar temperatur sangat tinggi (melebihi batas normal). |
| <i>Impeller</i> | : Semacam piringan berongga dengan sudu-sudu melengkung di dalamnya dan dipasang pada poros yang digerakkan oleh motor listrik. |
| <i>Mechanical Seal</i> | : Suatu alat mekanis yang berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida dari ruang/ wadah yang memiliki poros berputar. |
| <i>PMS</i> | : Suatu sistem perencanaan pemeliharaan kapal yang berisi hal-hal yang harus dilakukan dalam perawatan dan pemeliharaan kapal. |
| <i>Sea Chest</i> | : Tempat saringan air laut sebelum dihisap oleh pompa. |
| <i>Strainer</i> | : Saringan pencegah kotoran agar tidak masuk ke dalam sistem. |
| <i>Overheating</i> | : Suhu mesin yang melebihi batas normal sehingga mengakibatkan panas berlebihan. |
| <i>Zink Anode</i> | : Batang zink yang gunanya untuk menyerap mengurangi ion atau unsur garam. |